



52.36

V-20

51.63

V-02

50.80

V-07

46.70

V-05

52.29


V-03

39.71

V-17


37.00

V-16

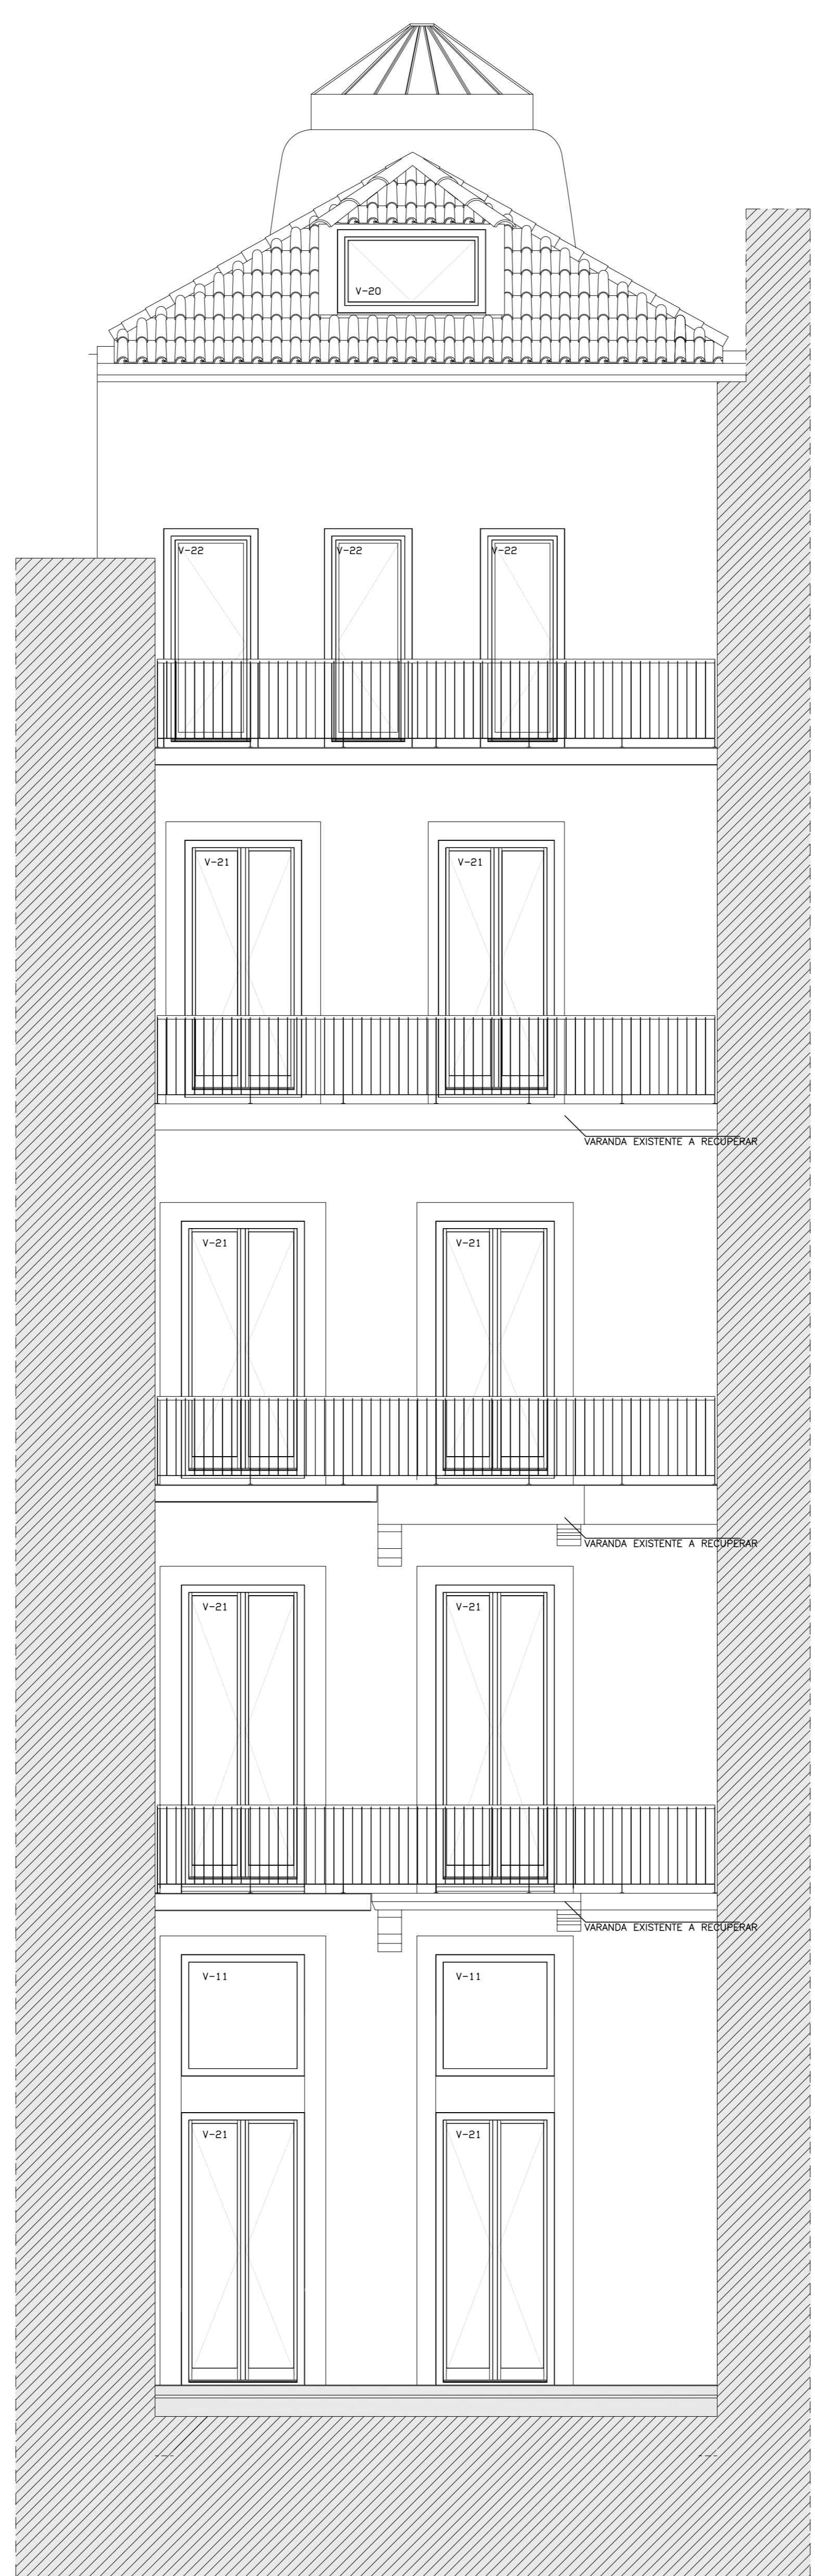


- EXISTENTE A REUPERAR
- DETAL (ver Estabelecido)
- ALVENARIA DE TUILO
- CAMADA DE REGULAZIÇÃO E ACABAMENTO

ASCORAL ARQUITECTURA Rua Guerra Junqueiro, nº 505, 1.º andar, 4150-589 Porto Tel: +351 917 139 743 arquitetura@ascoral.pt		Resposta: DR. CARLOS ALBERTO GONÇALVES MSc. CARLA MICO GONÇALVES	
REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIO NA RUA FERREIRA BORGES, N.º 82, S. NICOLAU, PORTO		ESC. 1:50 JULHO 2014	
PROJECTO DE EXECUÇÃO		Nº Ficha/Nº desenho	
ALÇADO PRINCIPAL E ALÇADO POSTERIOR		A.009.0	

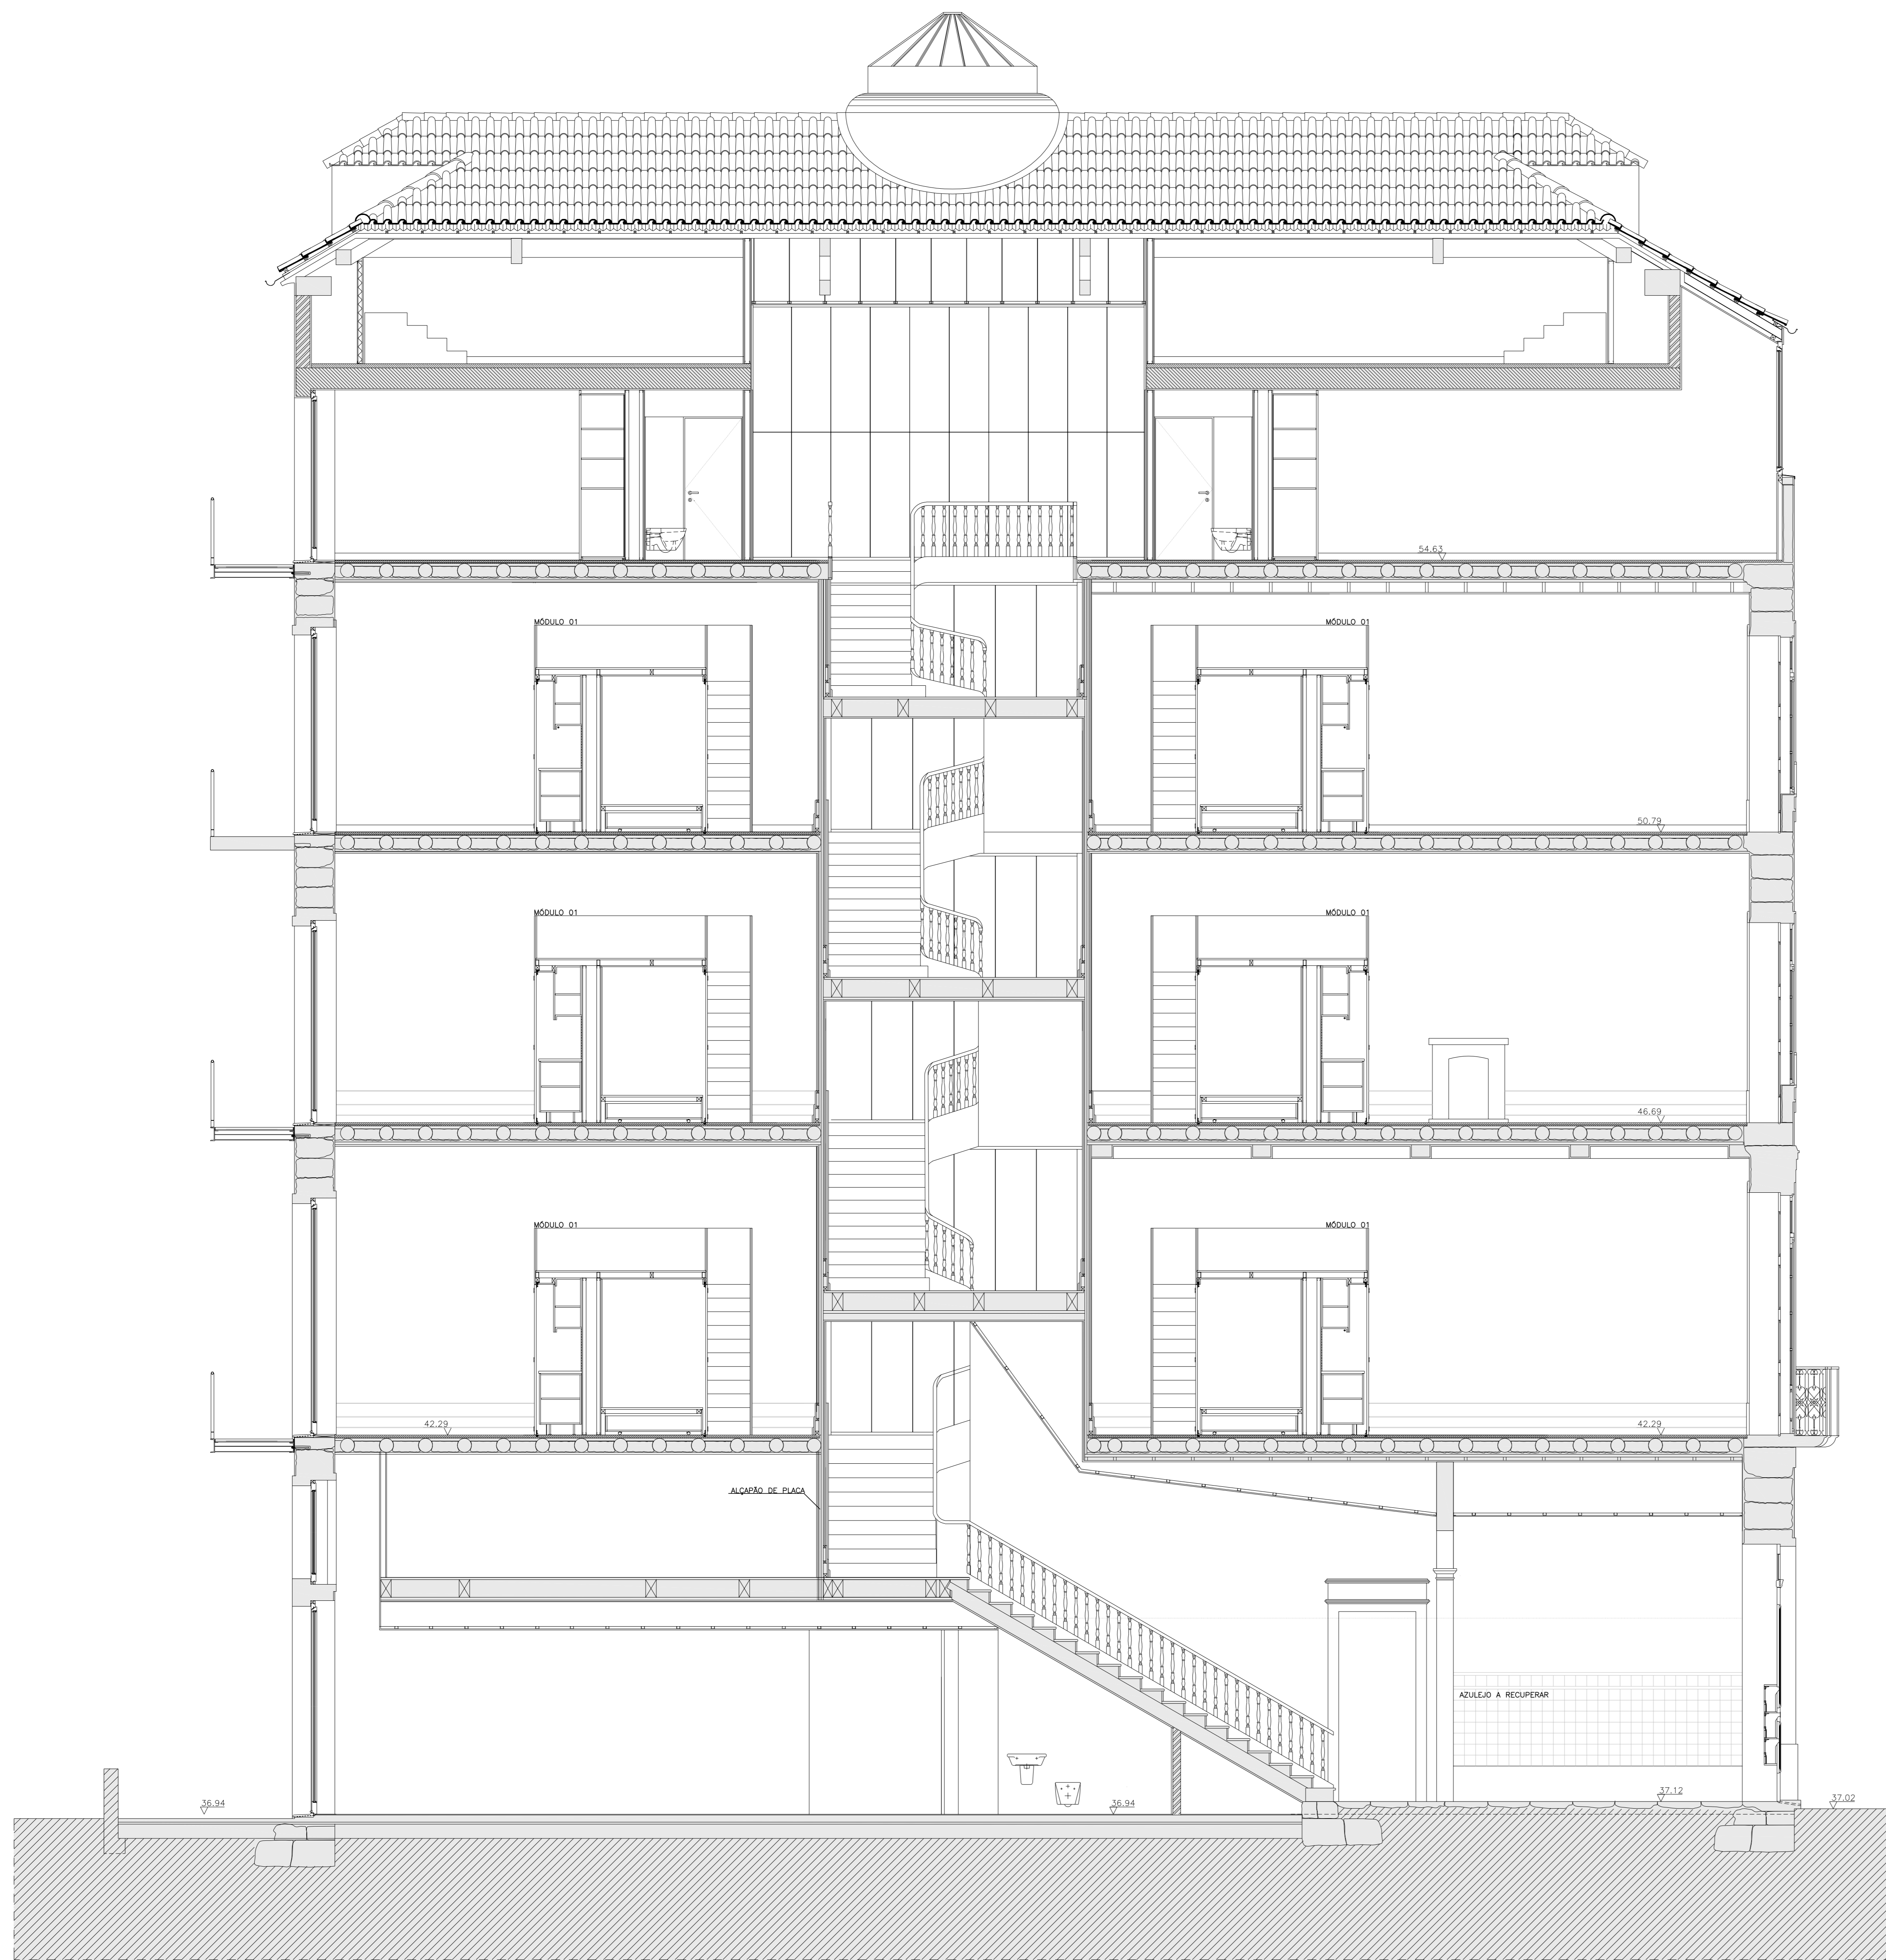


CORTE LONGITUDINAL CL 1

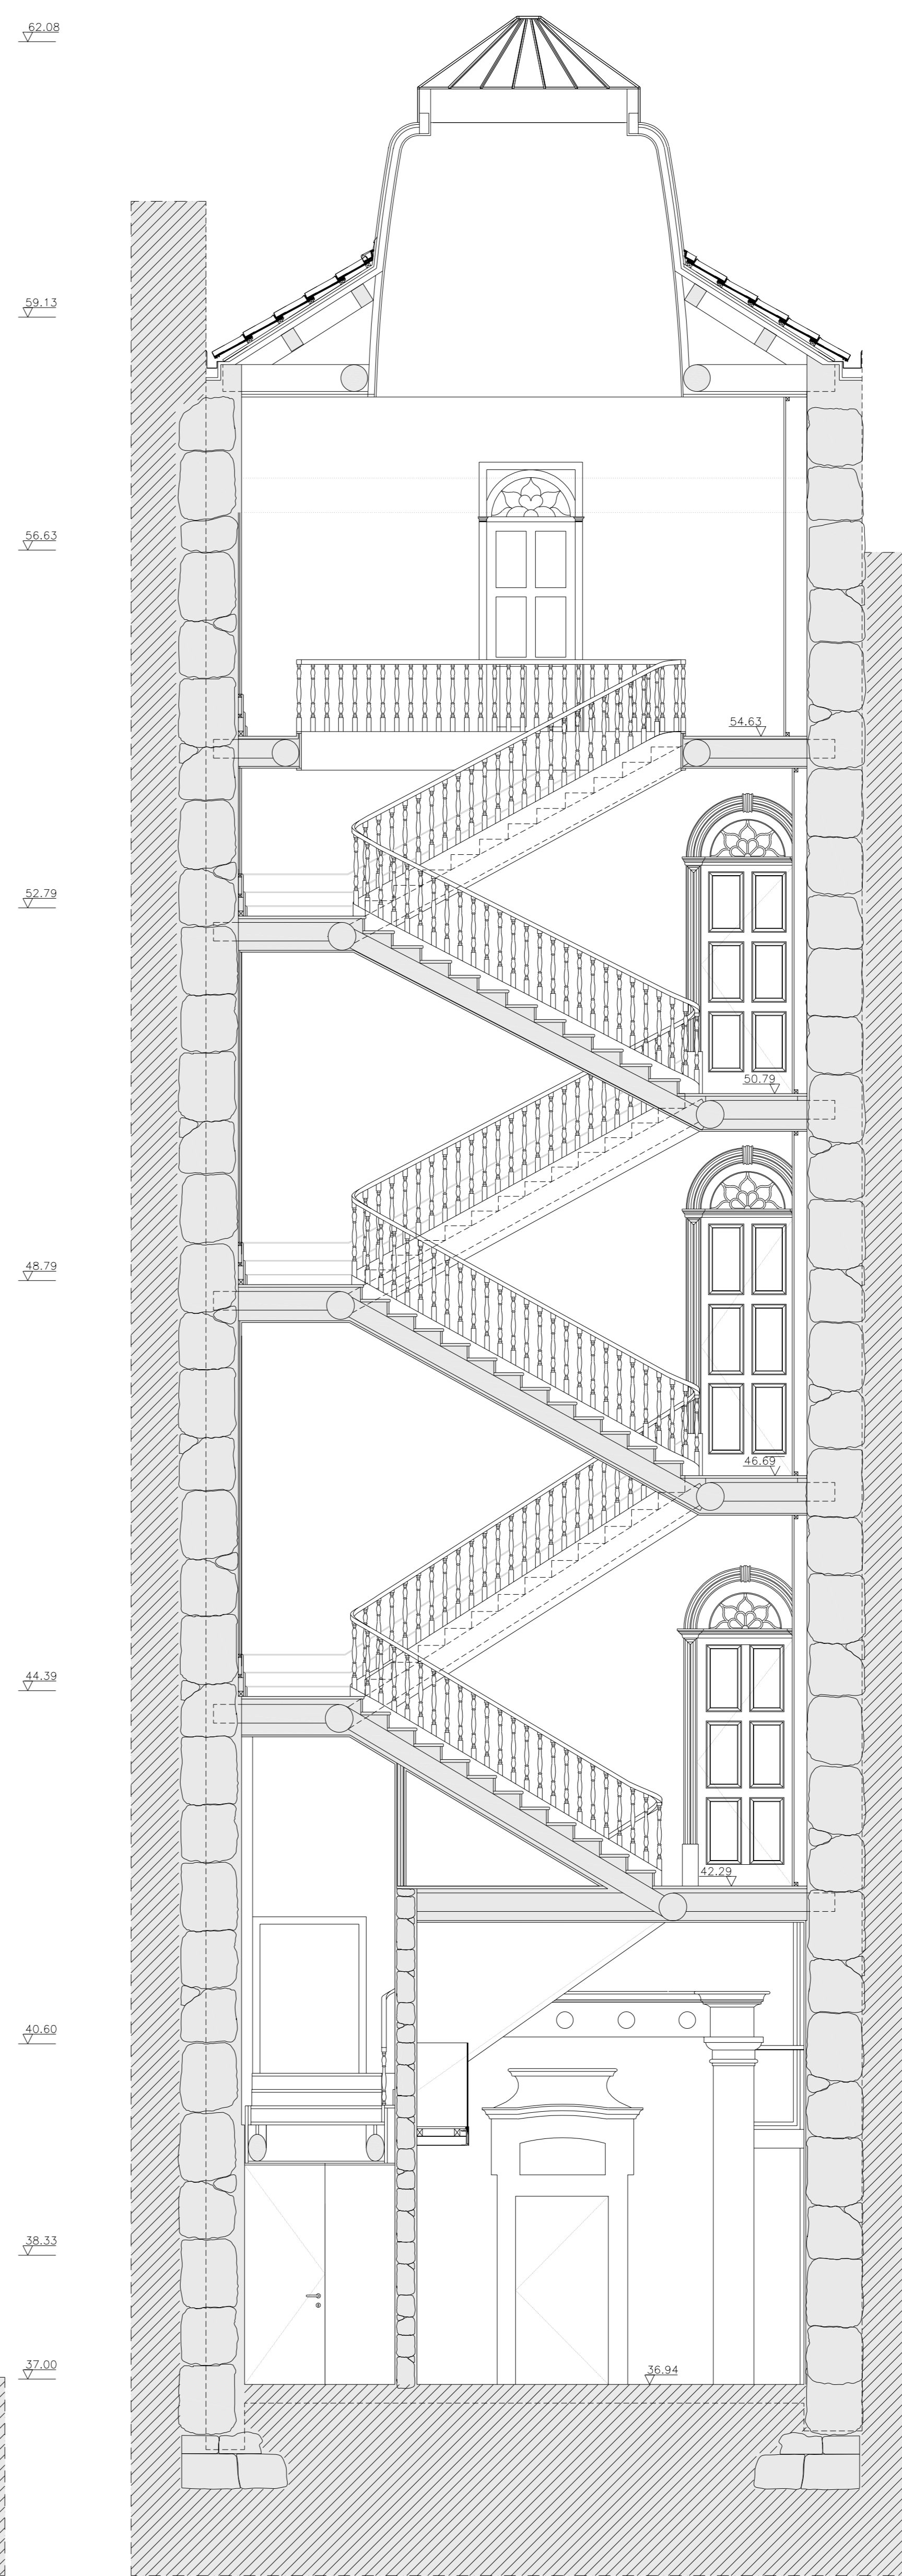


CORTE TRANSVERSAL CT1


- EXISTENTE A RECUPERAR
- BETÃO (ver Existentes)
- ALVENARIA DE TIJOLO
- CAMADA DE REGULAGEM E ACABAMENTO

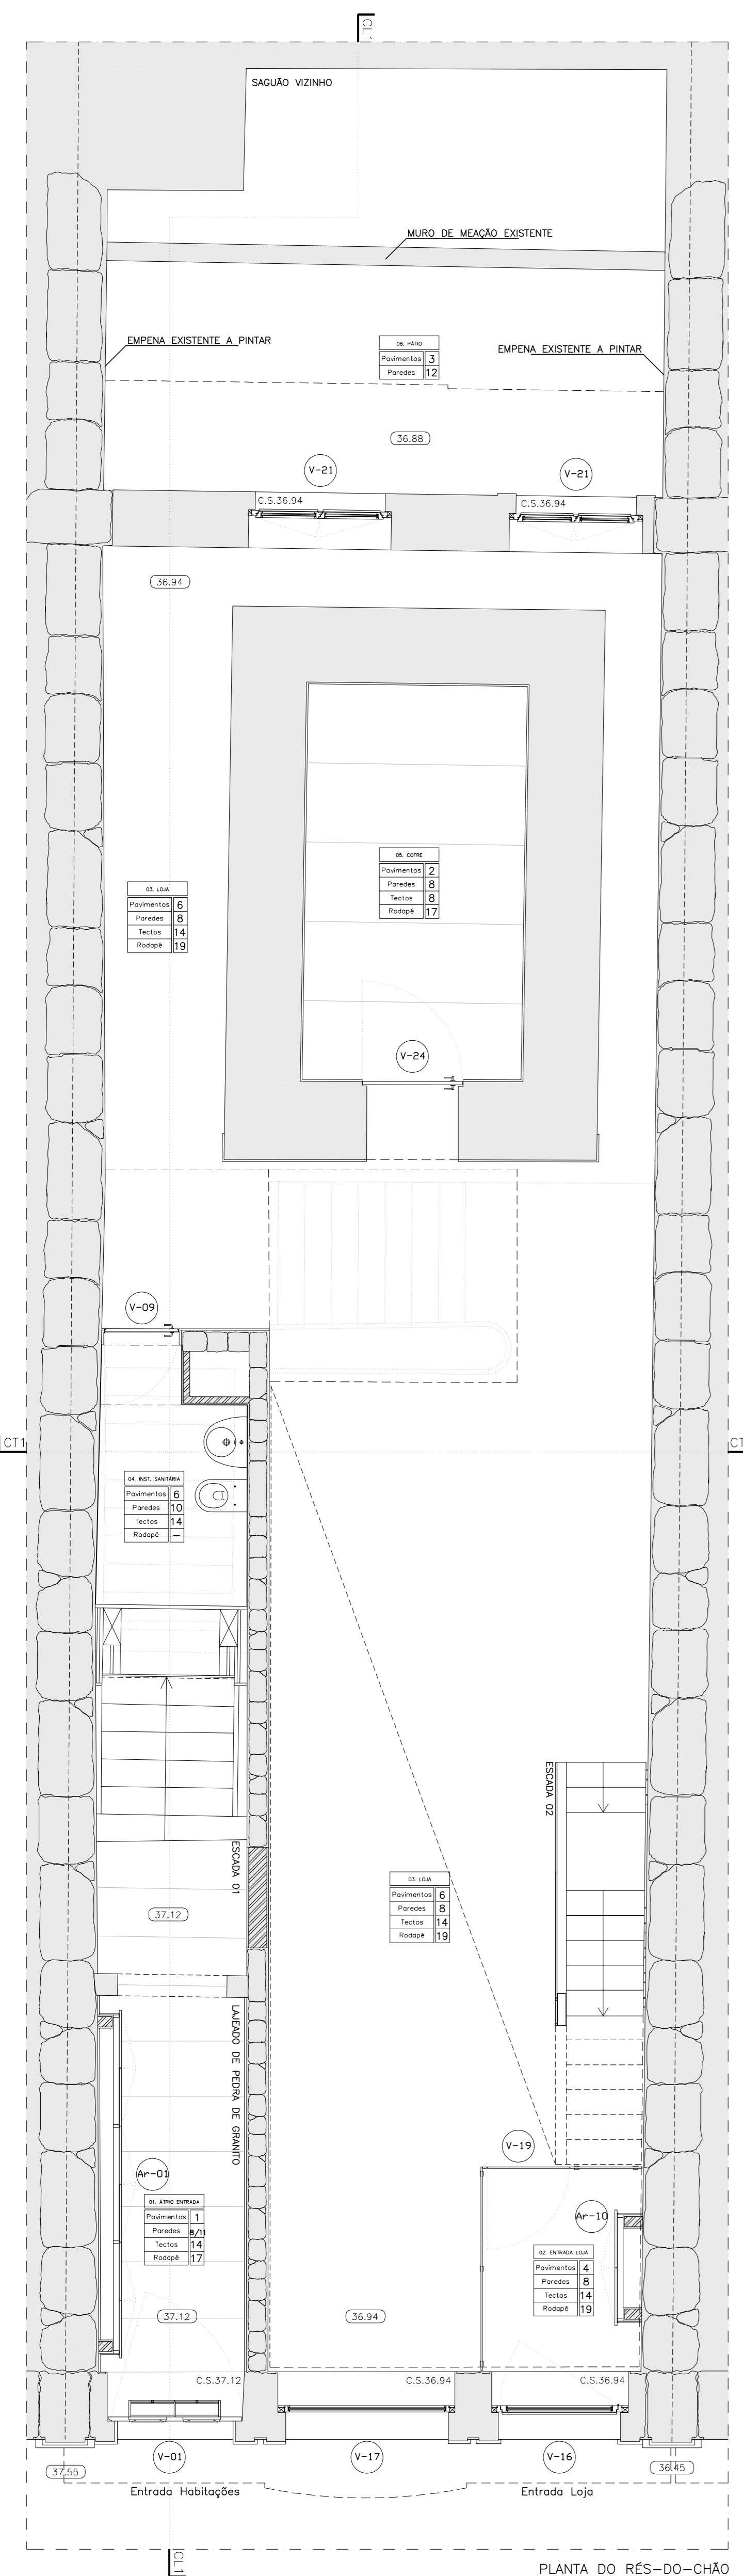


PLANTA DO RES-DO-CHÃO
A COTA 38.33

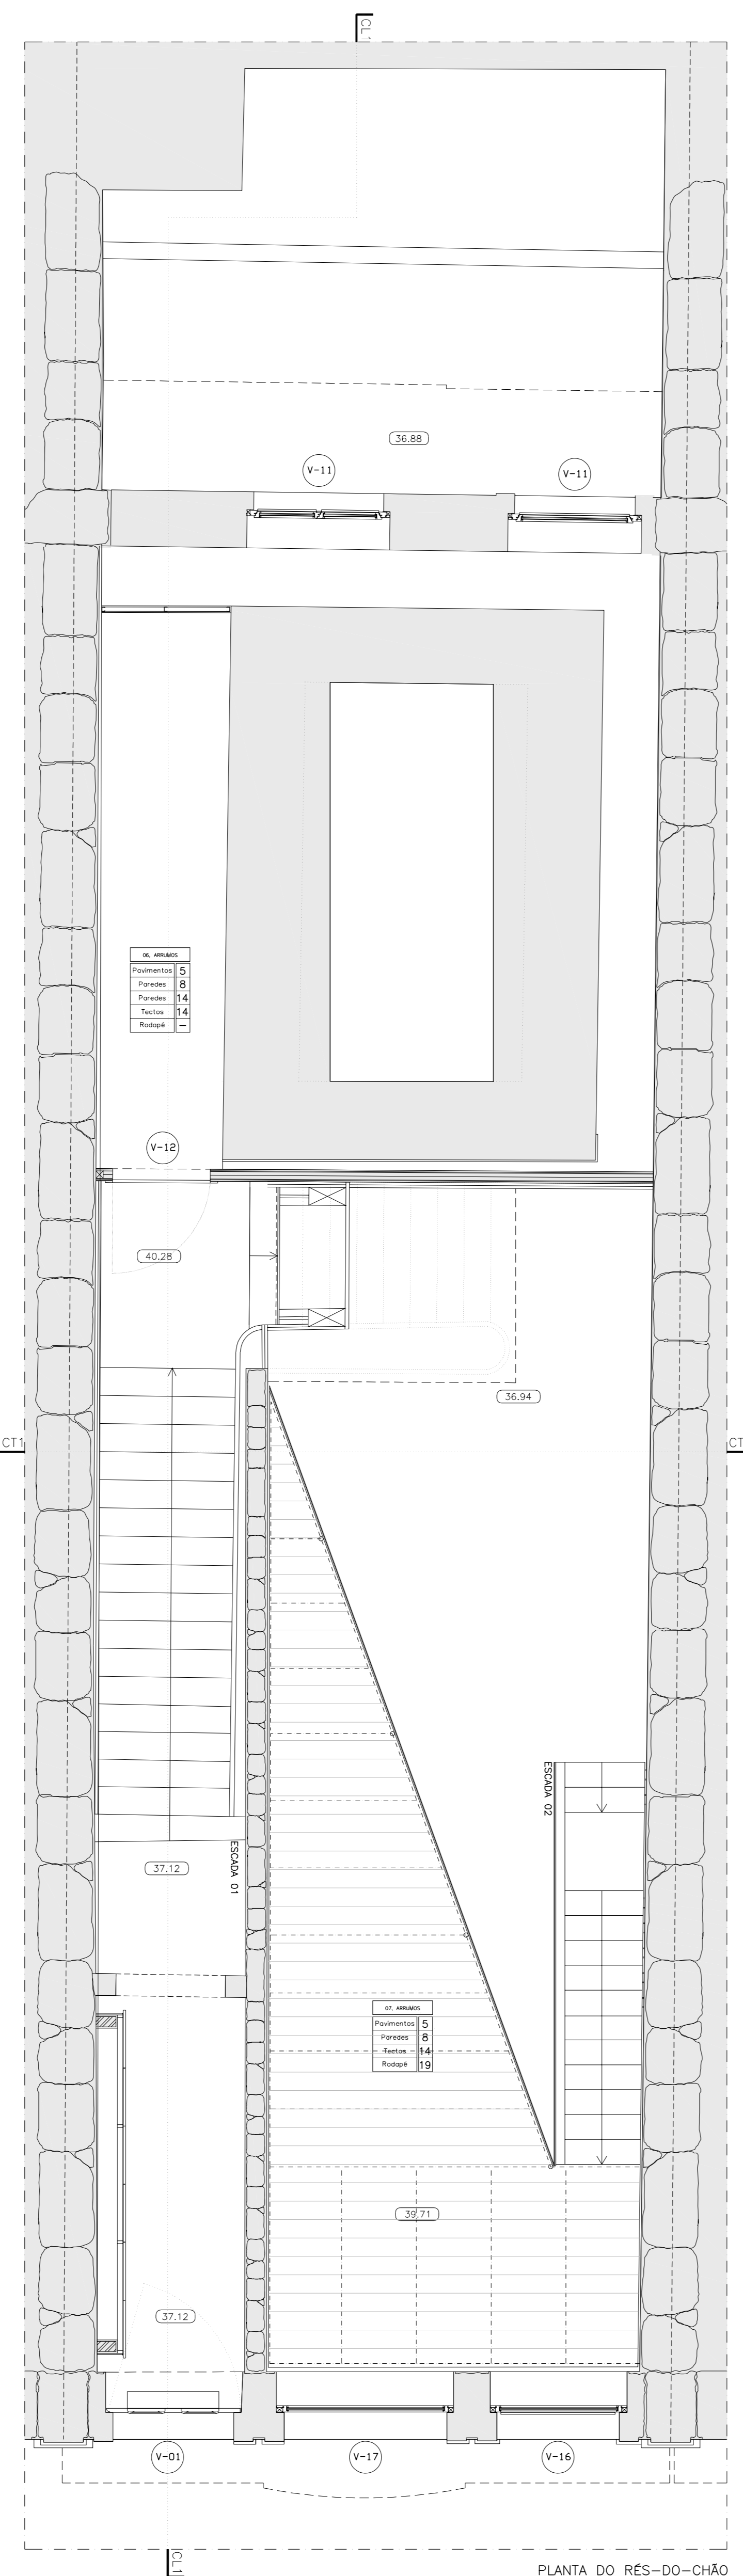

PLANTA DO RES-DO-CHÃO
A COTA 40.60

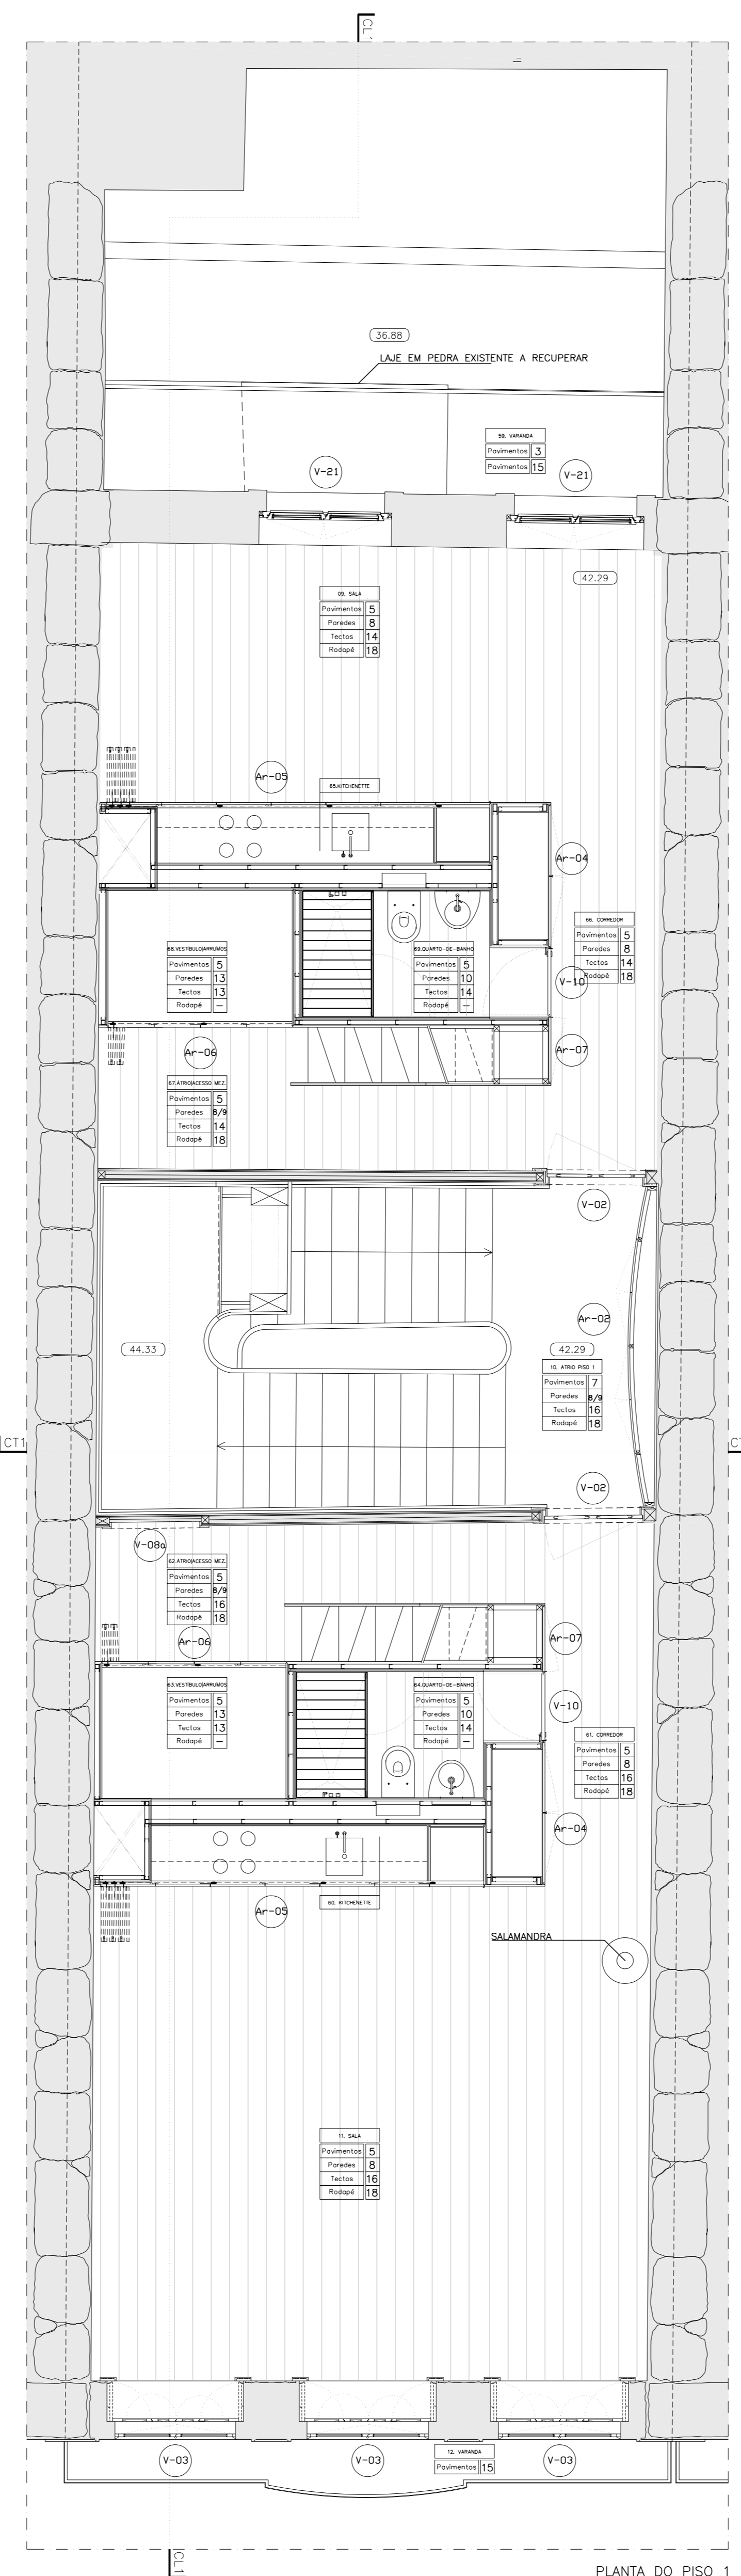

PLANTA DO PISO 1
A COTA 44.30

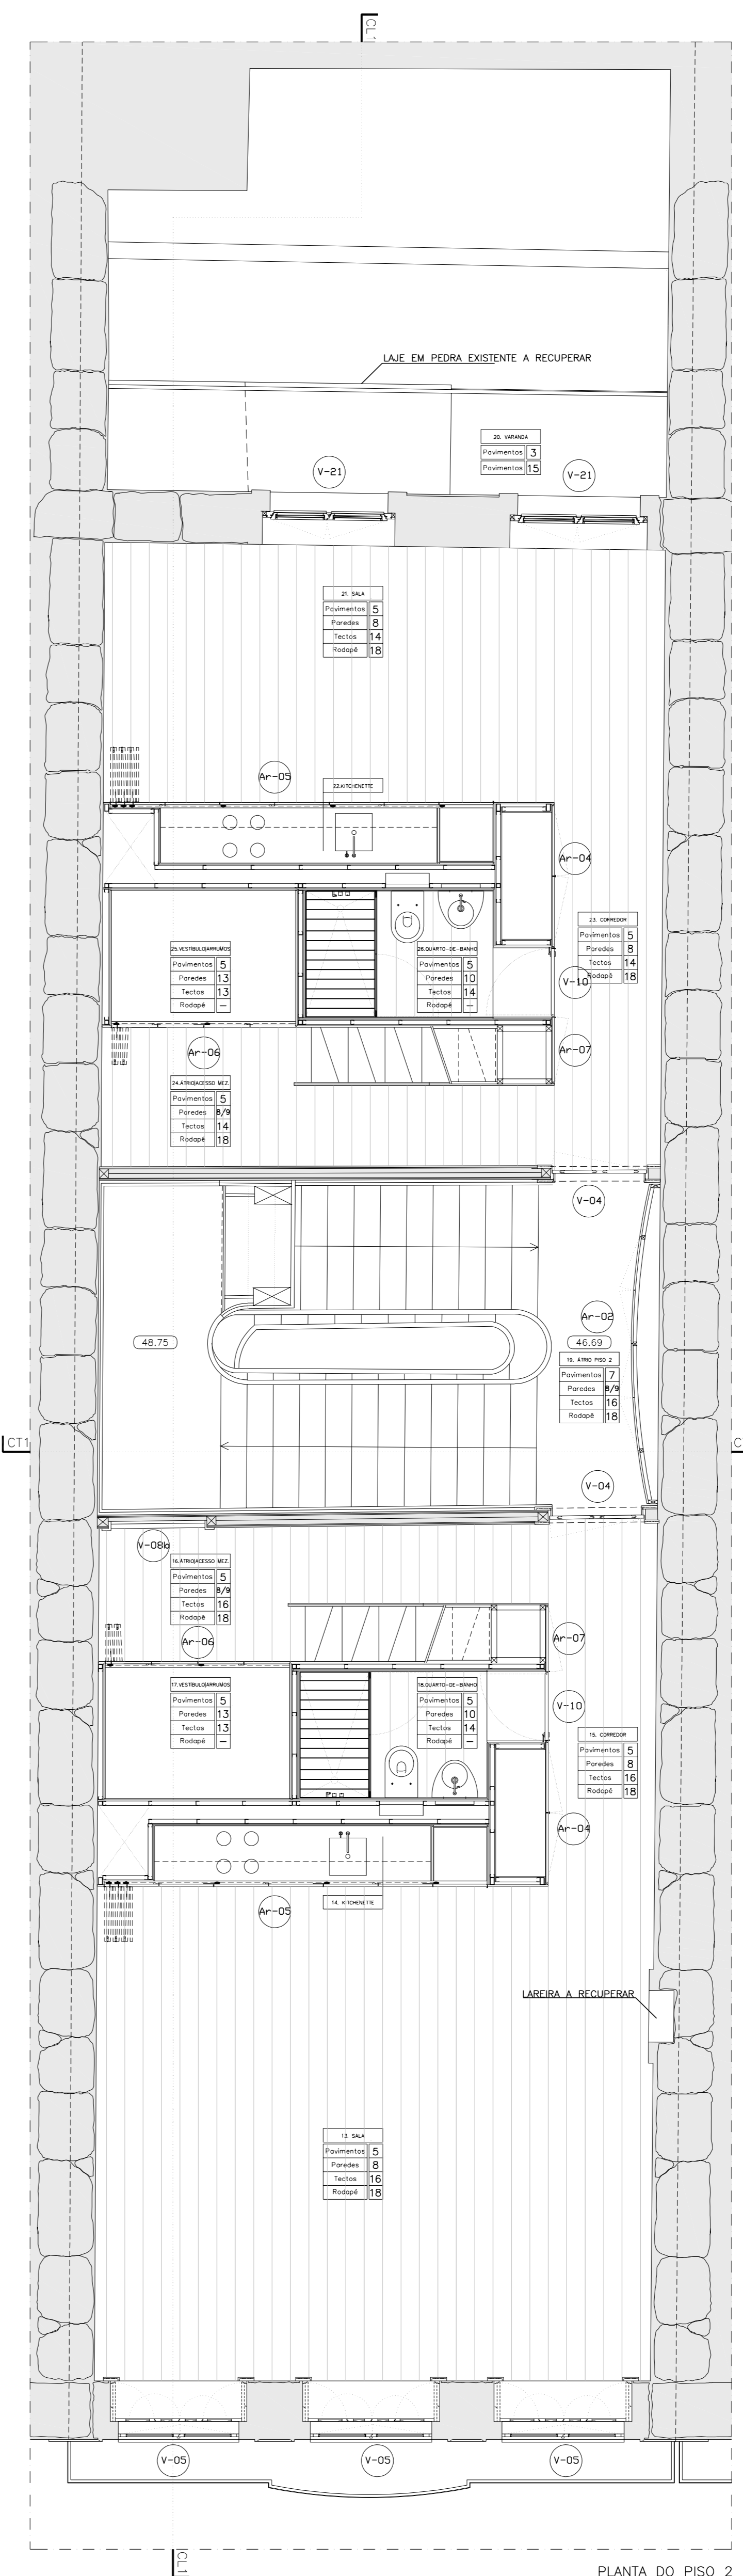


PLANTA DO PISO 2
A COTA 48.70

± 0.00 COTA DE SOLERA
COTA DE PROJECTO


ALVENARIA EXISTENTE E A RECUPERAR
ALVENARIA DE BETÃO (Ver Especificações)
ALVENARIA DE TITULO

Mapa de Acabamentos
Denominação do Vão


- Materiais de Acabamento:
- 1 GRANITO EXISTENTE A LIMPAR E A RECOLGAR
 - 2 GRANITO AMARELO AMACADO COM 3 CM ESP.
 - 3 LAJEADO DE ARGAMOSA COM 3 CM ESP.
 - 4 TAPETE TIPO "CARPI"
 - 5 SONHO
 - 6 AUTO-NIVELANTE EPOXY
 - 7 SONHO EXISTENTE A RECUPERAR
 - 8 REBOCO DE ARGAMOSA DE CAL
 - 9 REBOCO DE ARGAMOSA DE CIMENTO
 - 10 PASTILHA DE VIDRO
 - 11 AZULEJO EXISTENTE A RECUPERAR
 - 12 GRANITO EXISTENTE A PINTAR A COR BRANCA
 - 13 APANALADOS EM CONTRAPLACO MARITIMO LACADOS
 - 14 GESSO CARTONADO
 - 15 LAJES DE GRANITO A RECUPERAR
 - 16 ESTUQUE EXISTENTE A RECUPERAR
 - 17 GRANITO EXISTENTE A RECUPERAR
 - 18 MADEIRA EXISTENTE A RECUPERAR
 - 19 BARRA CHAVA EM AÇO GALVANIZADO PINTADO

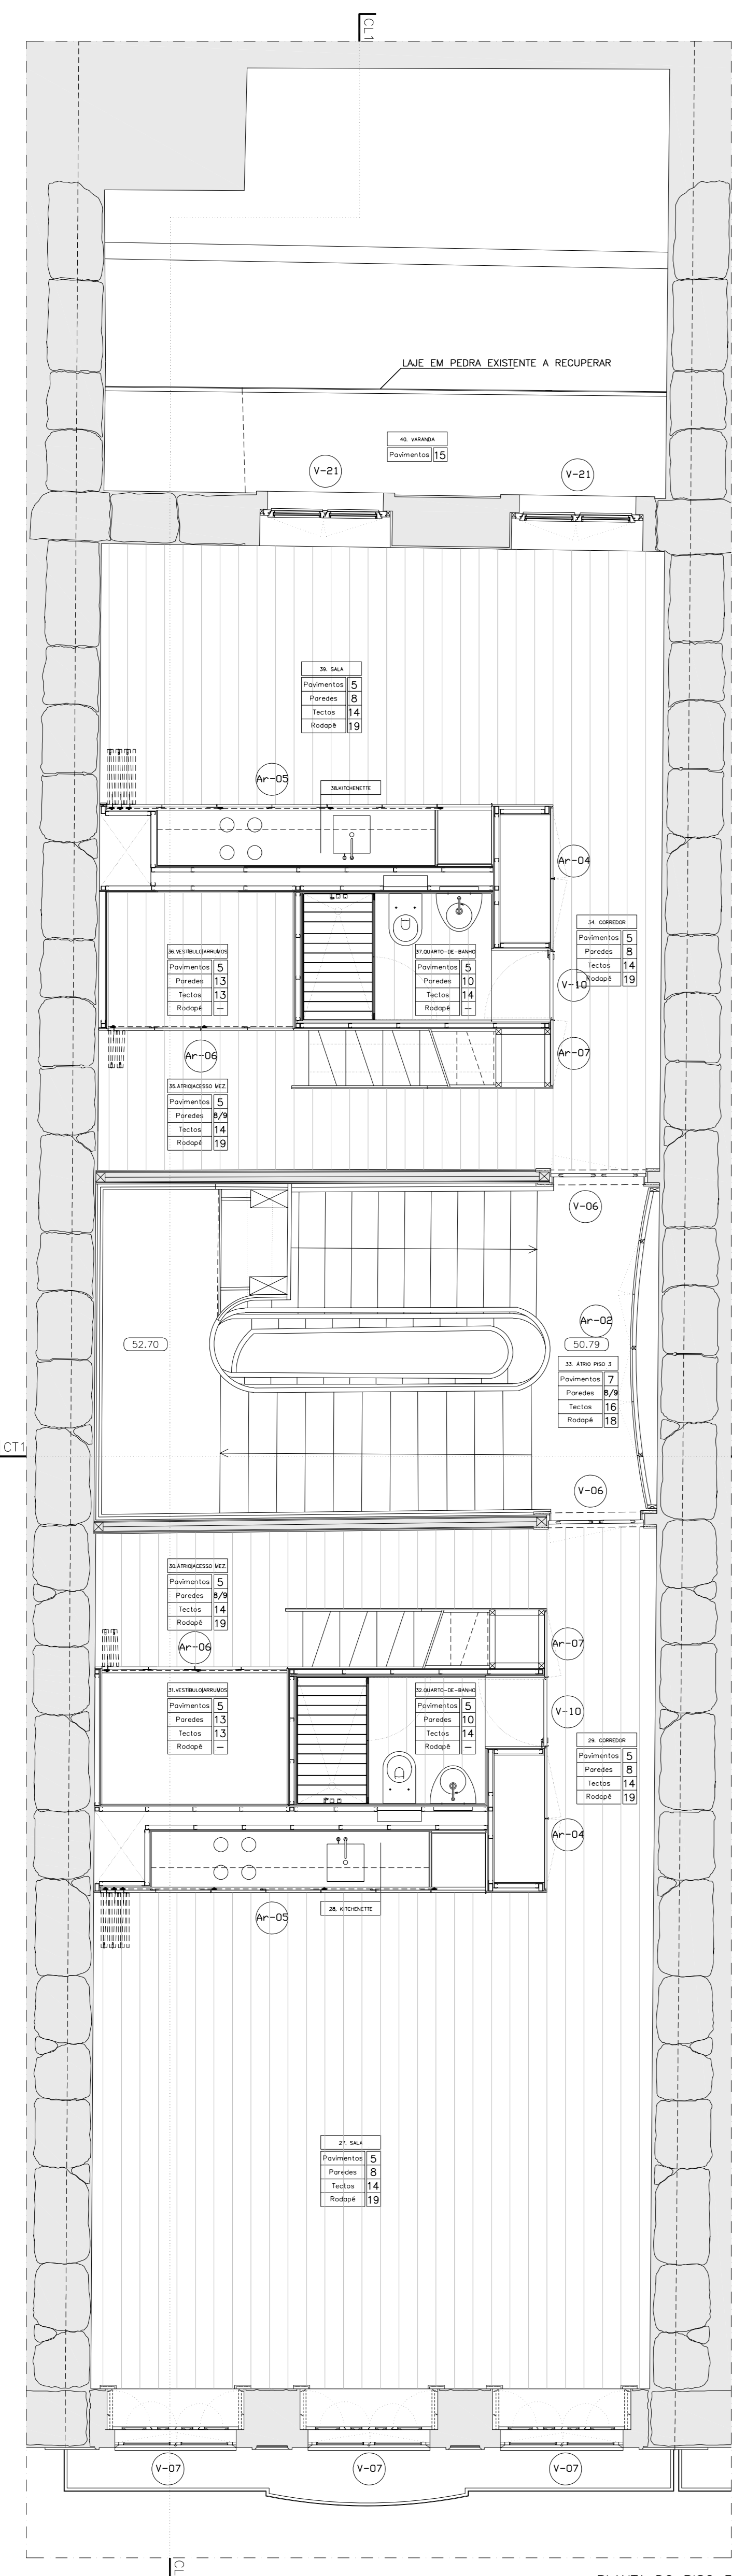


PLANTA DO PISO 3
À COTA 52.79

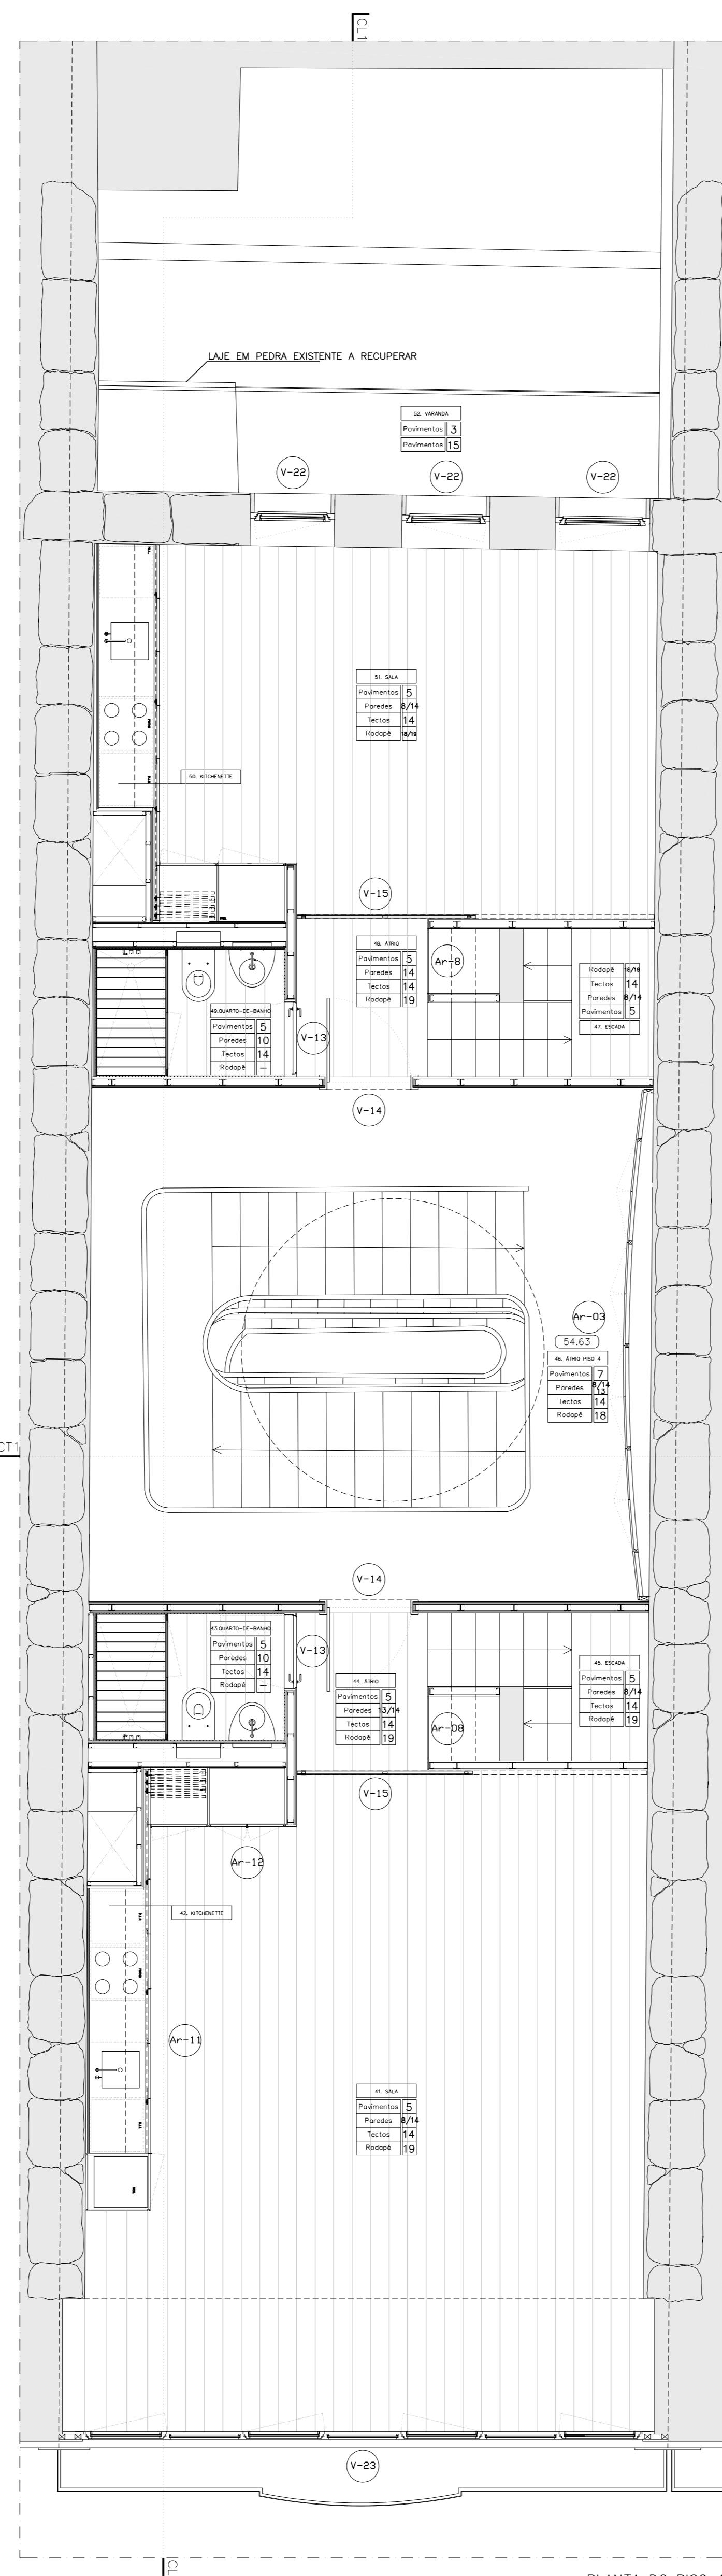

PLANTA DO PISO 4
À COTA 56.63

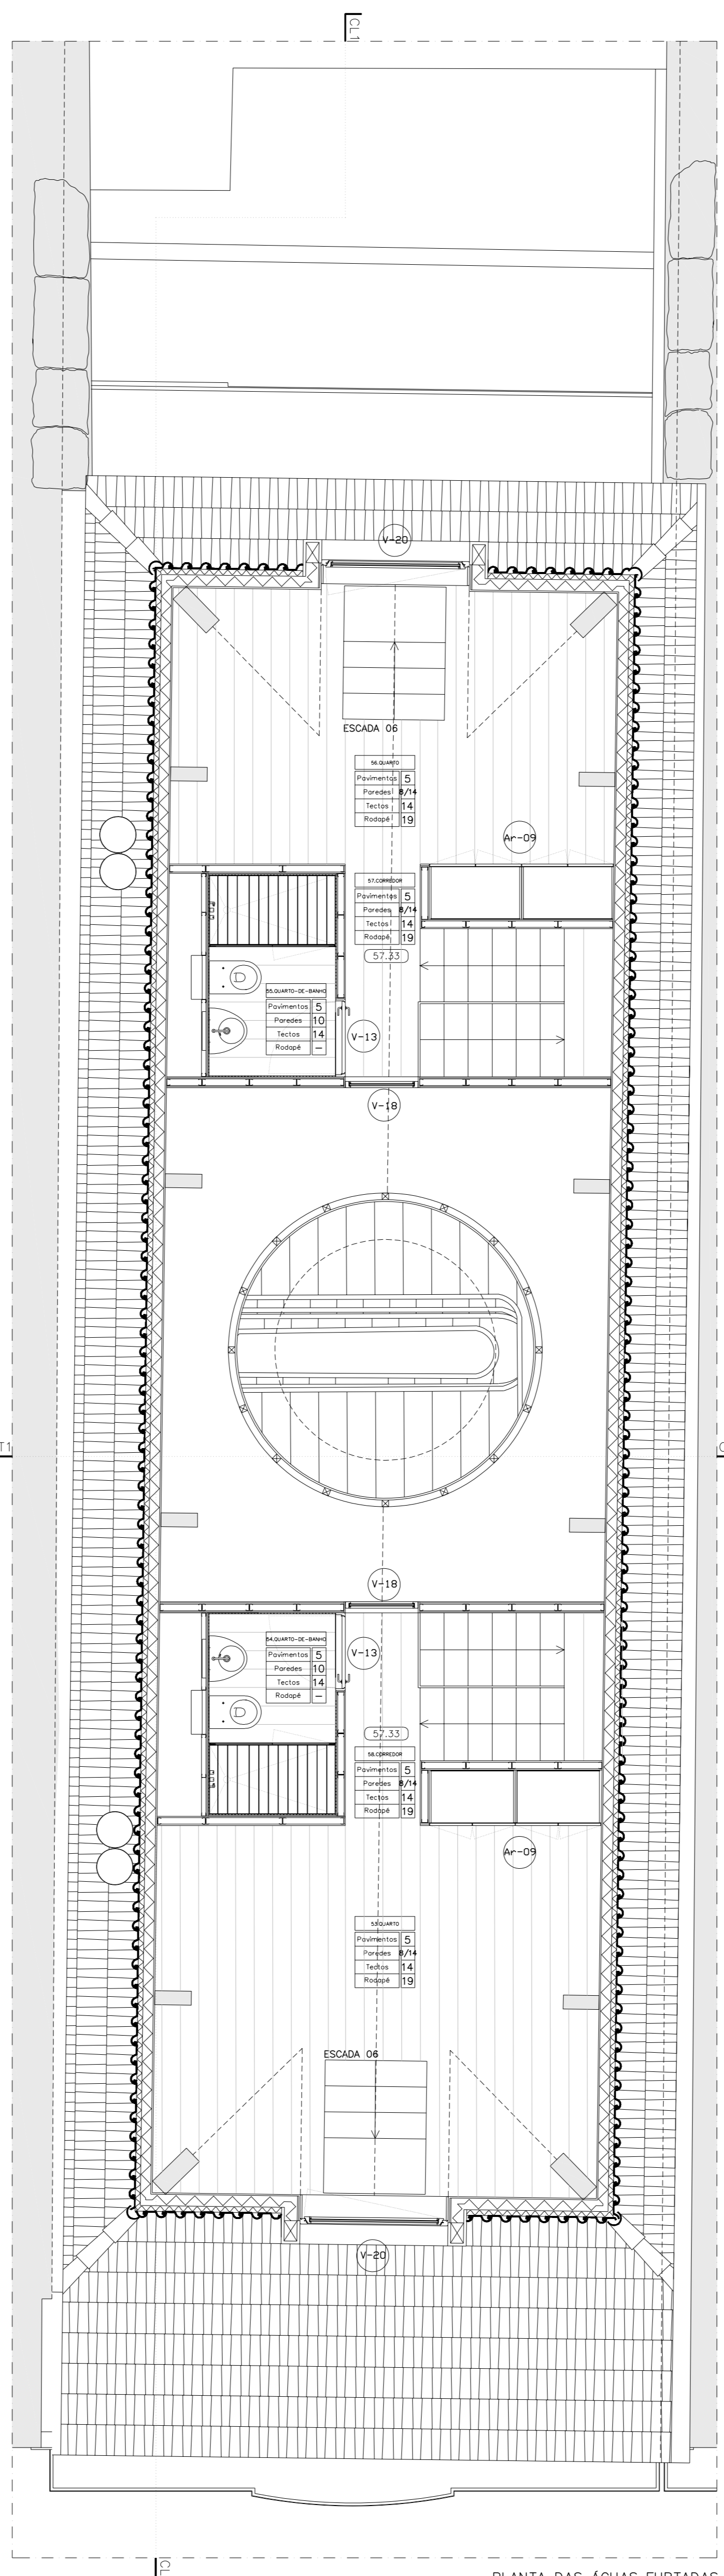

PLANTA DAS ÁGUAS FURTADAS
À COTA 59.13

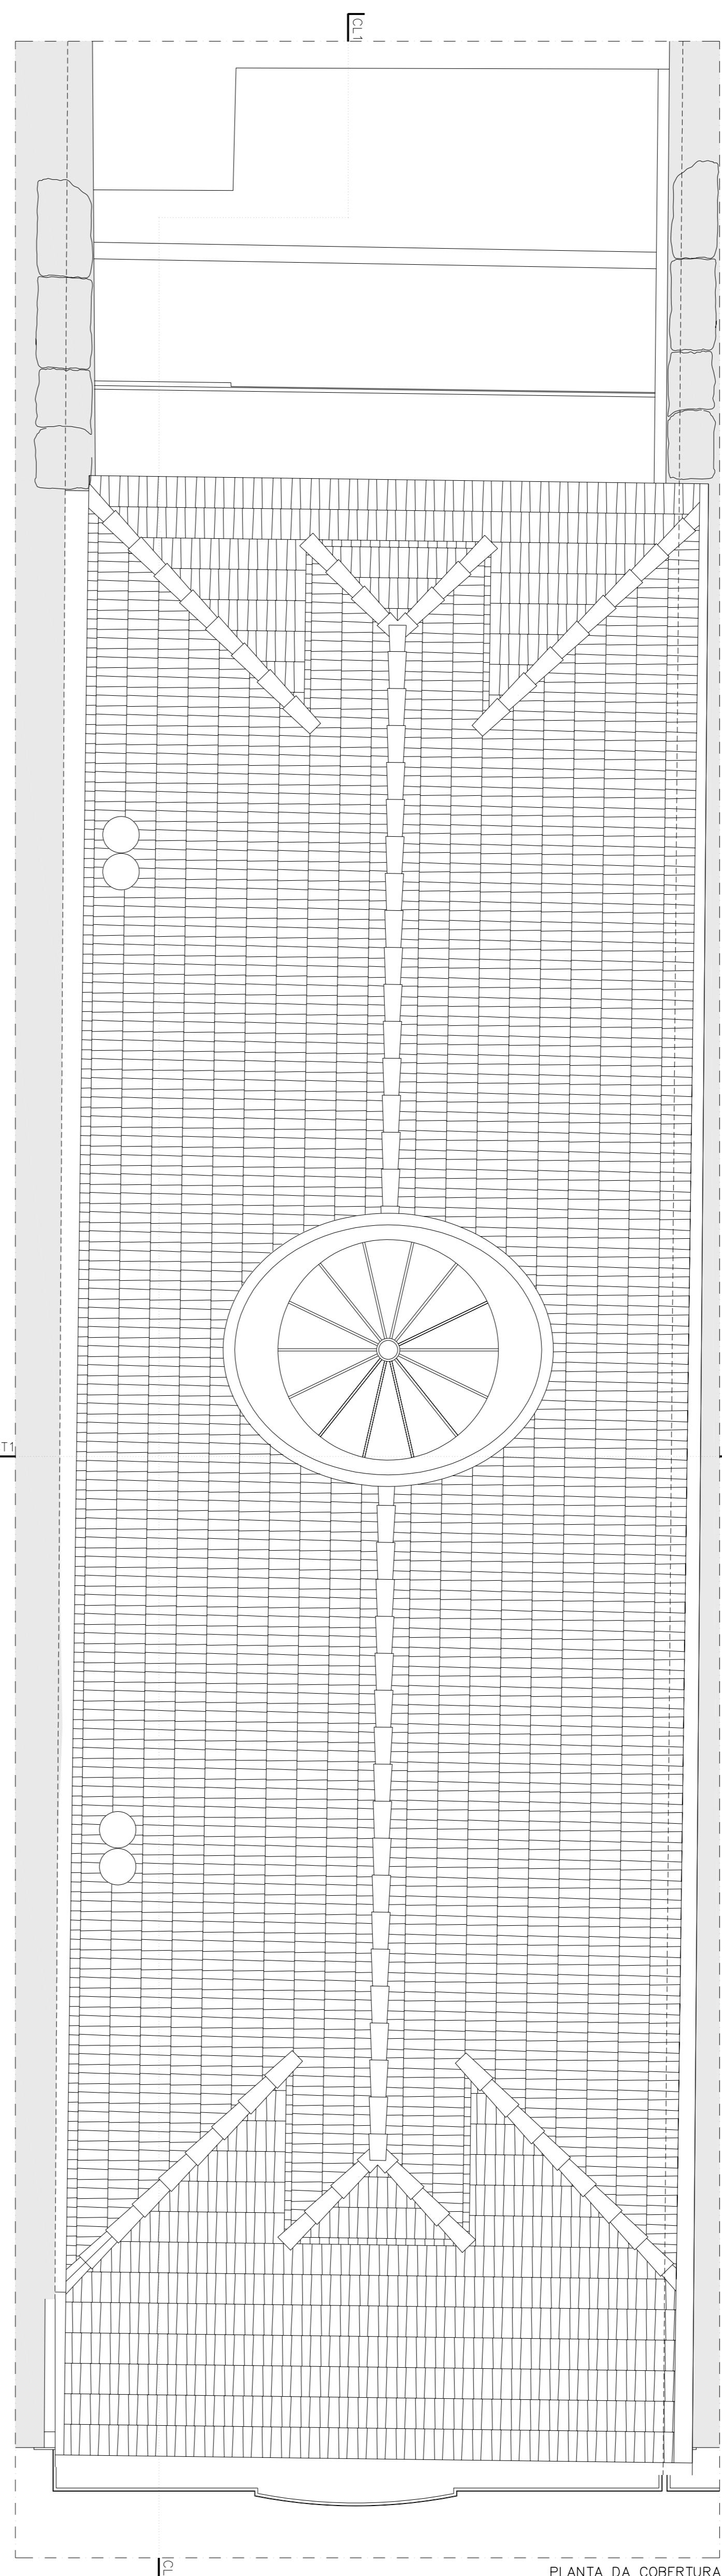

PLANTA DA COBERTURA

- ALVENARIA EXISTENTE E A RECUPERAR
- ALVENARIA DE BETÃO (ver Estabilizada)
- ALVENARIA DE TUAJO

Mapa de Acabamentos

Denominação do Vão	Campanário	Paralelo	Perpendicular	Diagonal
V-00	5	6	7	8
	9	10	11	12

- Materiais de Acabamento:
1. GRANITO EXISTENTE A LIMPAR E A RECOLocar
 2. GRANITO AMARELO AMACIADO COM 3 CM ESP.
 3. LAJEADO DE ARGAMASSA COM 3 CM ESP.
 4. TAFETE TIPO "CARRO"
 5. SOLAHO
 6. AUTO-ALCANTE EPOXY
 7. SOLAHO EXISTENTE A RECUPERAR
 8. REBOCO DE ARGAMASSA DE CAL
 9. REBOCO DE ARGAMASSA DE GESSO
 10. PASTELÃO DE VIDRO
 11. AZULEJO EXISTENTE A RECUPERAR
 12. GRANITO EXISTENTE A PINTAR A COR BRANCA
 13. APANHEIROS EM CONTRAPLACO MARMITMO LACADOS
 14. GESSO CARTONADO
 15. LAJES DE GRANITO A RECUPERAR
 16. ESTUDEJO EXISTENTE A RECUPERAR
 17. GRANITO EXISTENTE A RECUPERAR
 18. MADEIRA EXISTENTE A RECUPERAR
 19. BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO PINTADO